


1. **Wandabschlußleiste – Insel**

Die Wandabschlußleiste ist zu kurz, siehe auch nachfolgendes Foto:

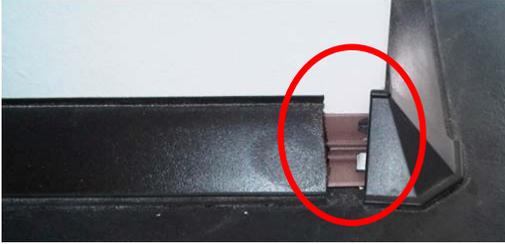

2. **Wandabschlußleiste – Küchenzeile**

Die Wandabschlußleiste scheint zu kurz zu sein, bzw. wurde nicht richtig montiert, siehe auch nachfolgendes Foto:



Spalt zur Wand von ca. 5mm.

Bei bündiger Montage an der Vorderkante der Arbeitsplatte verbleibt hier ein Spalt.

3. **Wandschrank – Position 14 laut Zeichnung**

Halter für Regalböden fehlen, siehe auch nachfolgendes Foto:



4. **Sockelblende – Abschluß zur seitlichen Wange in verschiedenen Bereichen**

Großzügige Aussparungen für Bodenwischprofil an insgesamt 5 Stellen, siehe auch Fotos:




5. **Ausrichtung Mikrowelle & Backofen**

Die Mikrowelle und der Backofen sind nicht in einer Flucht montiert. Die Mikrowelle jeweils ganz rechts und der Backofen ganz links, siehe auch Fotos:



Desweiteren scheint der Backofen schief eingebaut zu sein, da der seitliche Spalt von oben nach unten augenfällig verläuft.

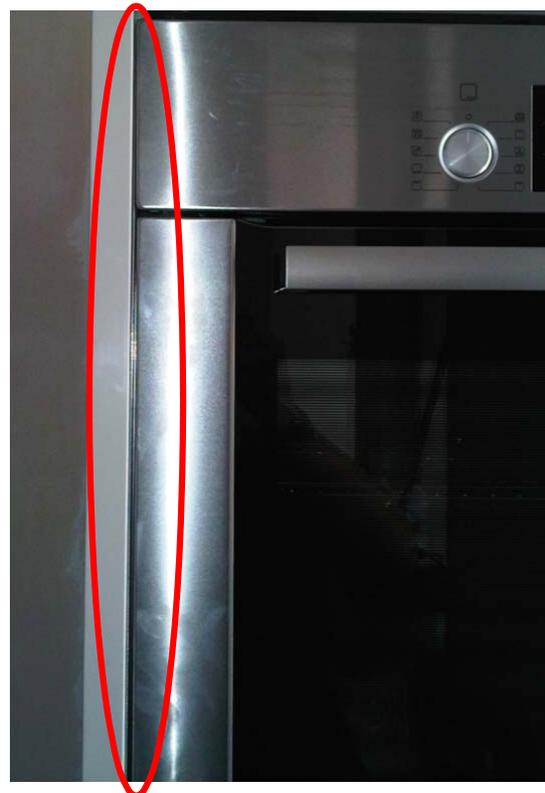

6. Highboard Tür mit Beschädigung durch falsche Montage

Obere Tür des Highboards weist eine Beschädigung auf, welche durch falsche Montage der Tür und der Mikrowelle (siehe Punkt 5.) hervorgerufen wurde. Siehe Foto wie folgt:



7. Ausrichtung Frontblende der Geschirrspülmaschine

Versatz von ca. 3mm in sich zur Spülmaschine auf. Folglich verläuft der Spalt zum seitlichen Auszugschrank ebenfalls. Weiterhin ist die Front im Vergleich zur seitlichen Tür zu hoch montiert, siehe Fotos wie folgt:





8. Ceranfeld – Nicht parallel zur Arbeitsplatte eingebaut

Urprünglich Versatz von 6mm festgestellt. Gemessen jeweils von der ganz linken und ganz rechten Kante des Ceranfeldes zur vorderen Kante der Arbeitsplatte.

Nach Ausbau und erneuter Montage verbleibender Versatz von 2mm.

Weiterhin sind nun Silikonreste der 1. Montage nicht vollständig entfernt. Dadurch liegt das Ceranfeld nicht planbündig auf der Arbeitsplatte, siehe Fotos wie folgt:

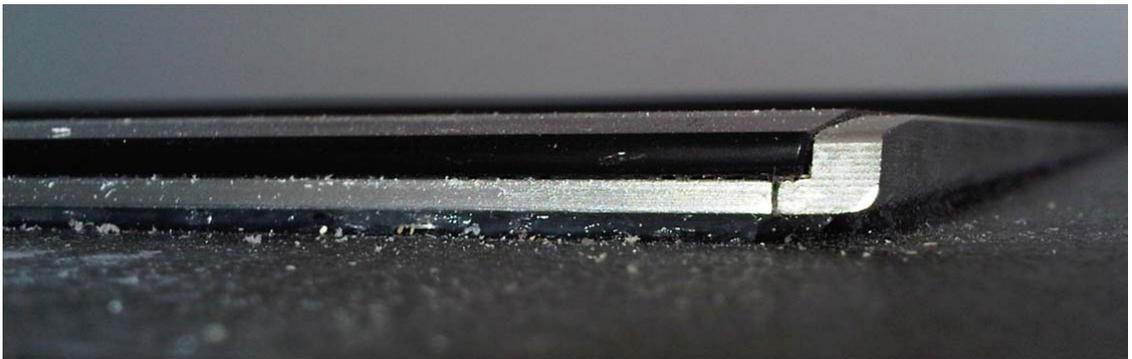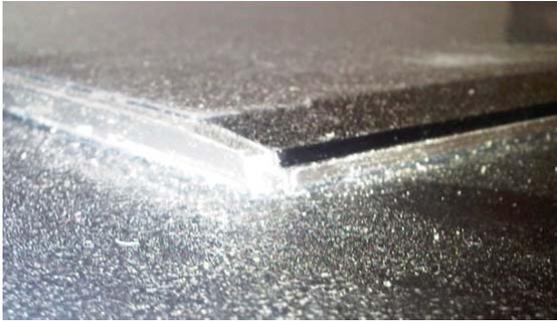

9. Laufschiene diverser Auszüge

Diverse Laufschiene der Auszüge unterhalb des Ceranfeldes weisen erhebliche Verunreinigungen durch Späne auf. Die Leichtgängigkeit der Schubladen ist dadurch eingeschränkt, da sich die Späne mit dem Schmiermittel vermengt hat.




10. Auszugschränke – Position 7, 8 & 9 nach Zeichnung

Die drei Auszugschränke (Position 7, 8 und 9 nach Zeichnung) weisen diverse Beschädigungen auf. Weiterhin ist bei allen drei Schränken eine verschiedene Frontverbindungsleiste montiert, siehe Fotos wie folgt:



Dies wird besonders in der vorderen Ansicht deutlich, da jede Leiste eine unterschiedliche Höhe hat, siehe Fotos wie folgt:

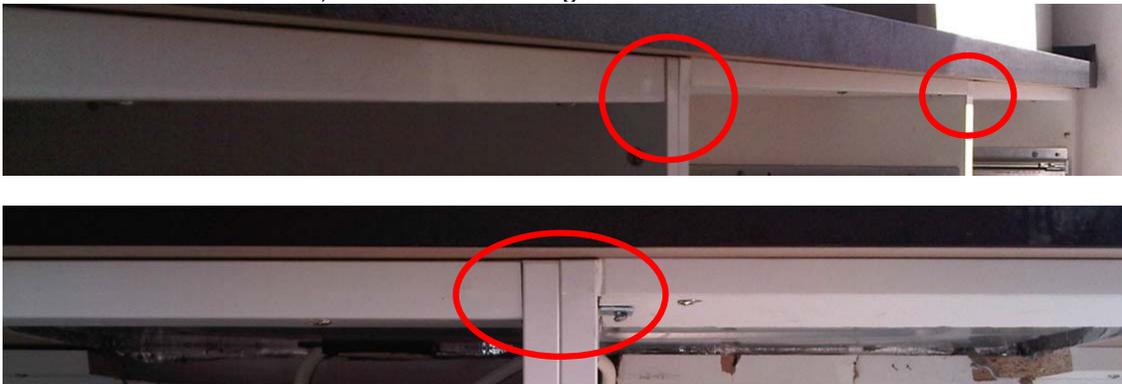


Beschädigung an Position 8



Deutliche Auswölbung und Beschädigung an der linken oberen Schrankwand, die bereits mit Silikon behandelt worden ist.

Auszugschrank Position 7 weist ähnliche Beschädigungen auf, sind jedoch noch nicht so ausgeprägt. Deutliche Haarrisse sind zu erkennen, die vermutlich durch unsachgemäße Montage erfolgt sind, oder auf Spannungen zurück zu führen sind. Siehe Fotos wie folgt:

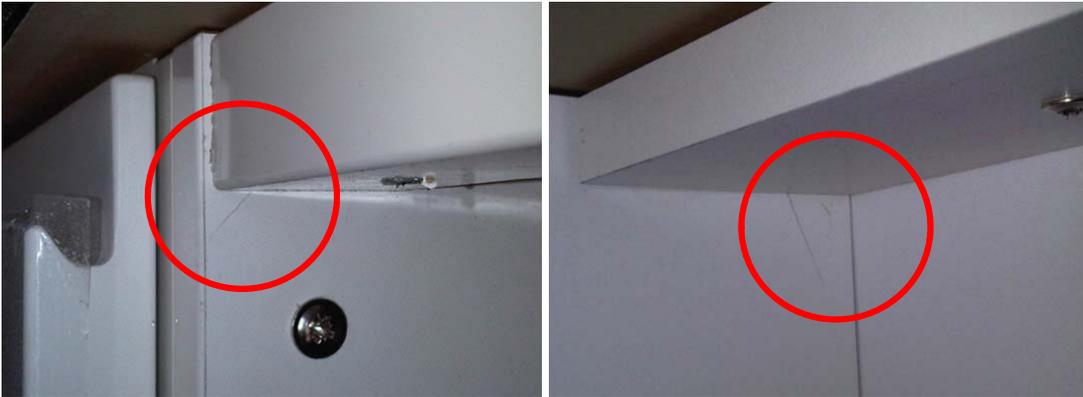

Sieht man normalerweise nie ... sieht aber einfach nicht toll aus.

